


## 改善箇所説明図

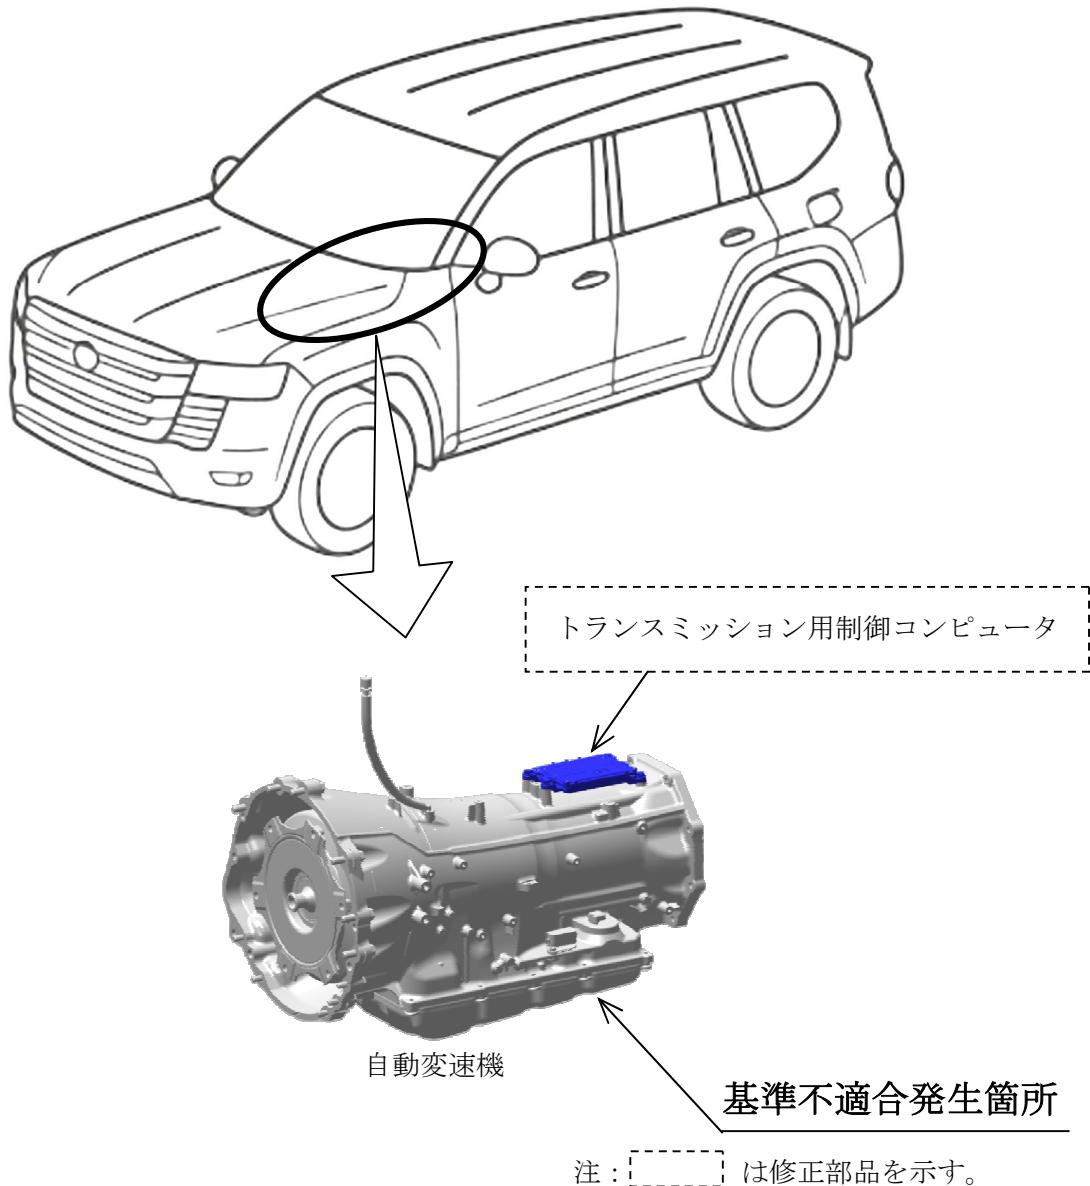

自動変速機（トランスミッション）において、制御プログラムの検討が不十分なため、故障が生じた際に構成部品の過回転を抑制できないことがある。そのため、トランスミッションが損傷して走行不能となり、最悪の場合、漏れたトランスミッションフルードが排気管に付着して火災に至るおそれがある。

### 改善の内容

全車両、トランスミッション用制御コンピュータのプログラムを対策仕様に修正する。

識別：改善済車両には車台番号のハイフンの下に黄色ペイントを塗布する。