


## 改善箇所説明図

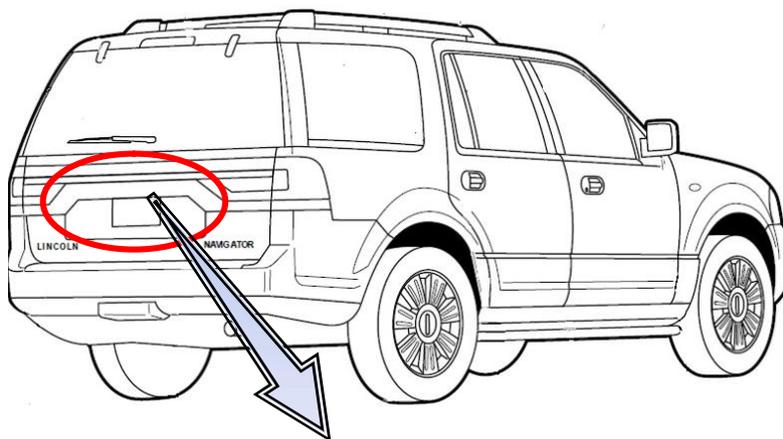

リヤビューカメラ

基準不適合発生箇所

リヤビューカメラにおいて、製造工程が不適切なため端子がカメラ内部のプリント基板に正しくはんだ付けされておらず、接触不良となっているものがある。そのため、通電性が不十分となり断続的に映像が映らなくなり、後退時に衝突するおそれがある。

### 改善の内容

全車両、リヤビューカメラを良品に交換する。

識別：右フロントドアのドアストライカー上側ボルトに黄色ペイントを塗布する。

注：  内は改善箇所を示す。