


改善箇所説明図

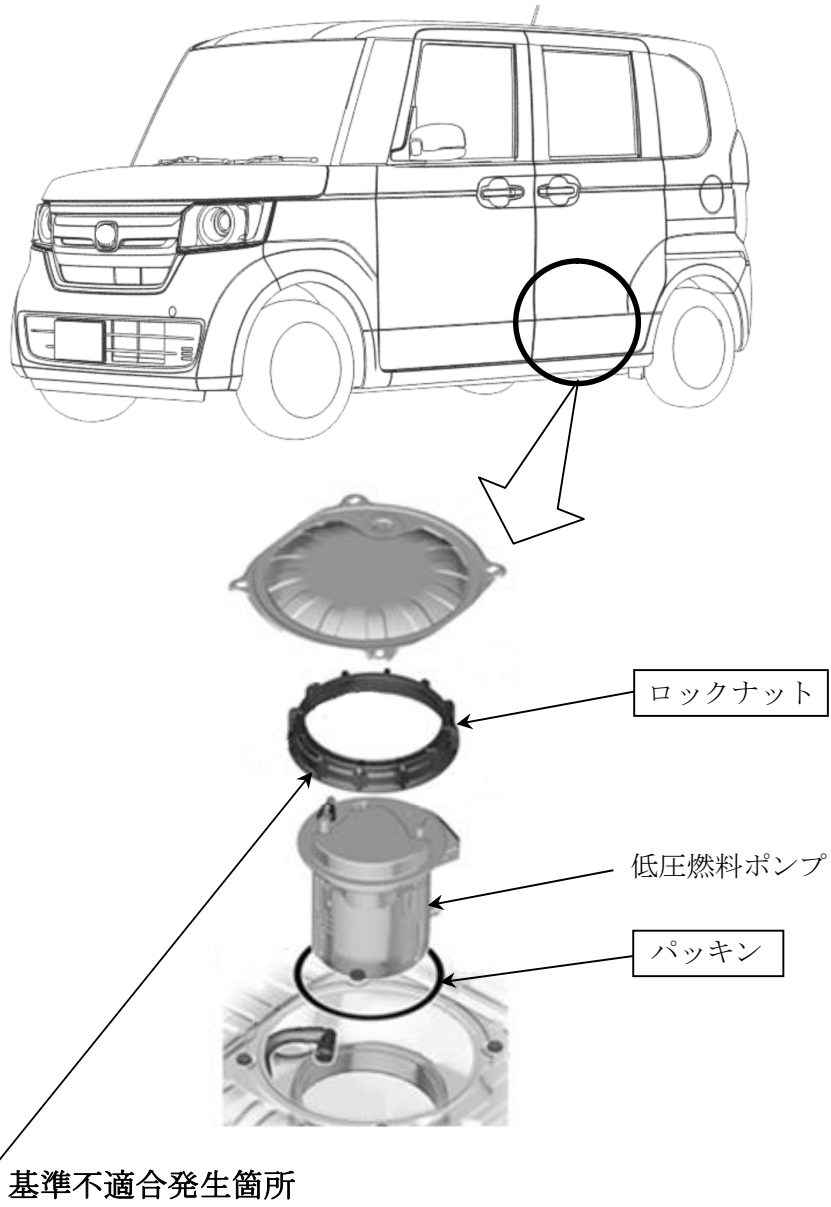

リコール作業において、低圧燃料ポンプの交換作業が不適切なため、交換部品であるロックナットを再利用、及び部品組付け後の指定工具を使用しないで締付けたものがある。そのため、そのまま使用を続けると気密保持力が低下し、ポンプの固定部からガソリンが漏れるおそれがある。

改善の内容

全車両、ロックナット及びパッキンを新品と交換し、指定工具を使用して規定トルクで締付ける。

注： は交換部品を示す。

識別： 弊社のインターネットホームページのリコール等対象検索に“実施済”と表示する。