


改善箇所説明図

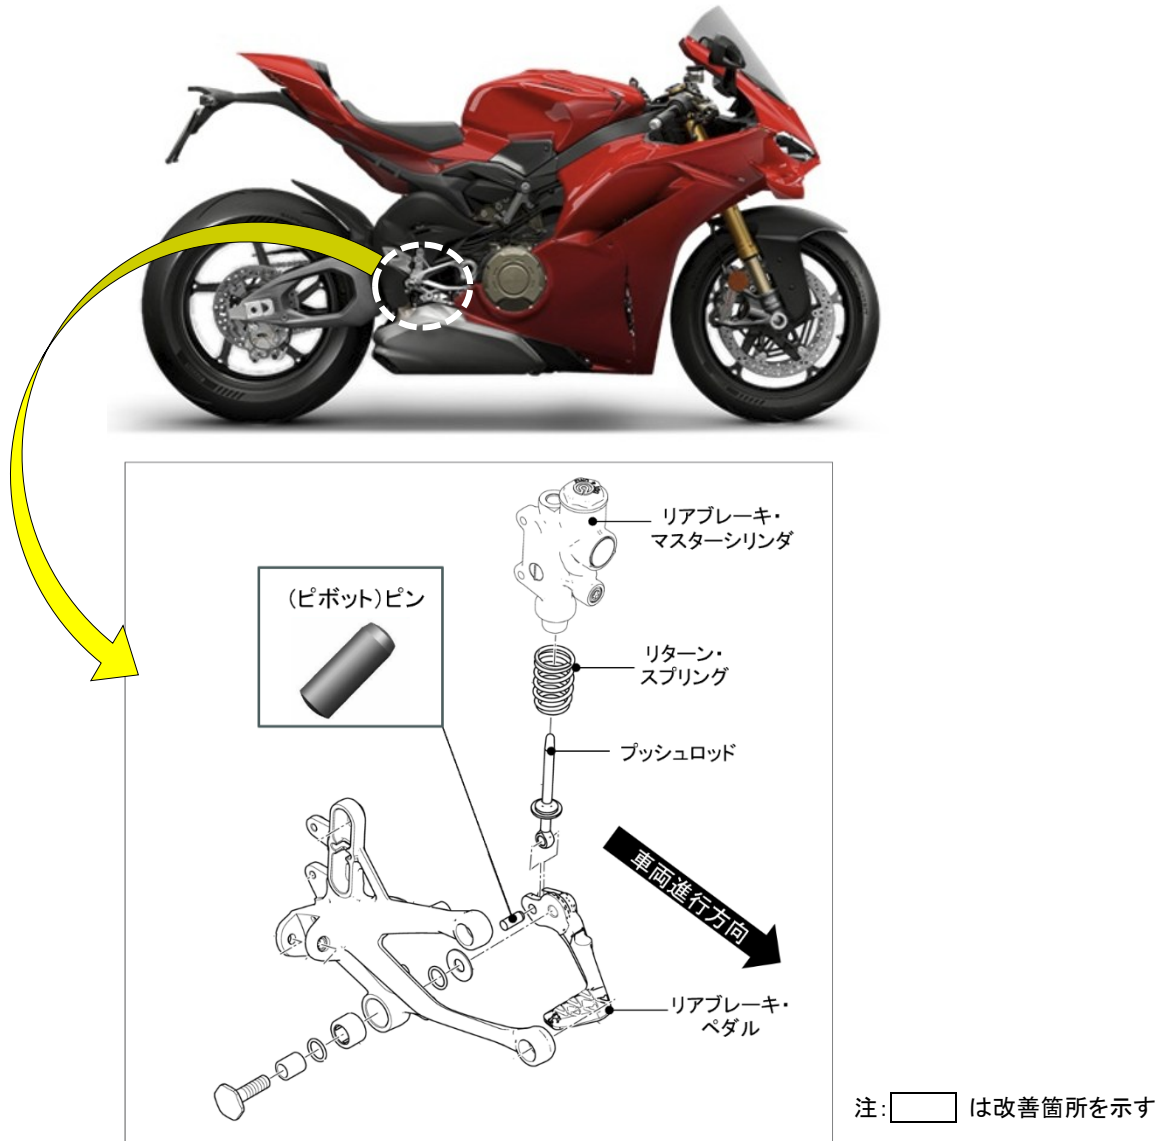

基準不適合発生箇所

制動装置において、リアブレーキペダルとプッシュロッドを接続するピボットピンの設計検討が不十分なため、当該ピンが錆びることがある。そのため、そのまま使用を続けると、リアブレーキペダルの動きが渋くなり、最悪の場合、ブレーキが引きずるおそれがある。

改善の内容

全車両、ピボットピンを対策品に交換する。

識別

改善実施車には外-4199のステッカーを貼付する。