


改善箇所説明図



オートマチックトランスミッション

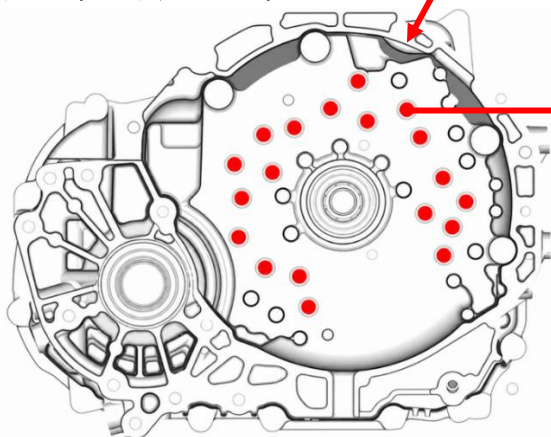

フルードポンプカバー取付ボルト



は、不具合部品を示す

<不具合内容>

オートマチックトランスミッションのフルードポンプカバー取付ボルトにおいて、製造工程が不適切なため、熱や振動等により当該取付ボルトが緩むことがある。そのため、そのまま使用を続けると、トランスミッションフルードが漏れて、最悪の場合、走行不能になるおそれがある。

<改善内容>

全車両、フルードポンプカバー取付ボルトを良品に交換する。

<識別方法>

弊社のインターネットホームページのリコール等対象検索に“実施済”と表示する。