


改善箇所説明図

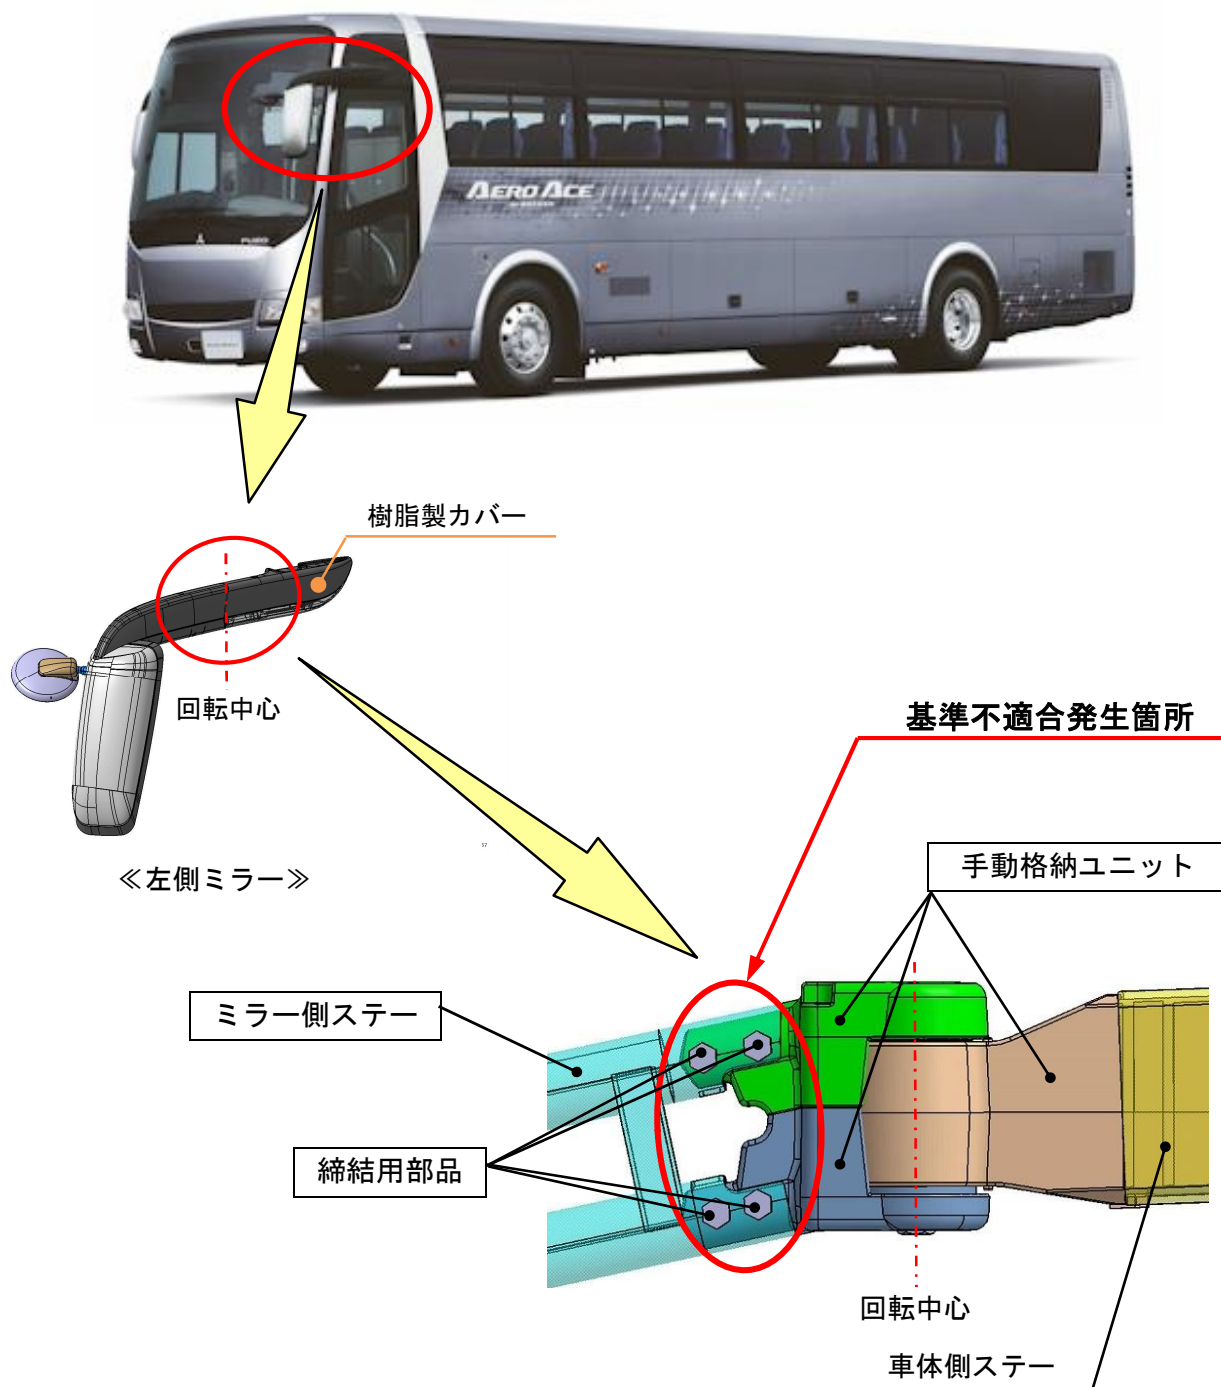

手動格納式左側ミラーにおいて、評価方法の検討が不十分のため、走行時の振動等により手動格納式ユニットのユニットフランジ部に亀裂が生じることがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると亀裂が進展して、最悪の場合、ミラーが脱落するおそれがある。

改善措置の内容

全車両、手動格納ユニット、ミラー側ステー、およびこれらの締結用部品を対策品に交換する。

注：□ は、交換部品を示す。

識別：作業完了車は、弊社のインターネットホームページのリコール等対象検索に“実施済”と表示する。