



改善箇所説明図

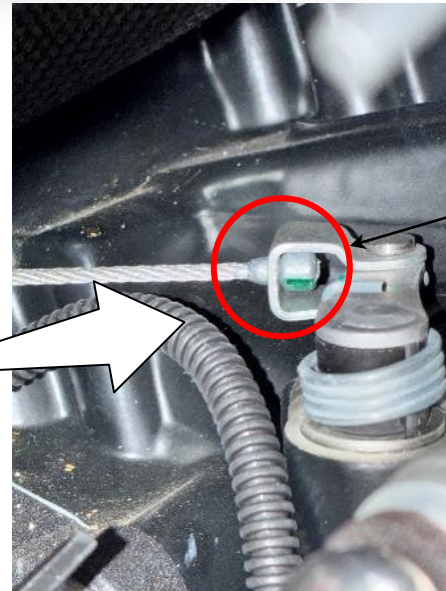

クラッチケーブル

基準不適合発生箇所

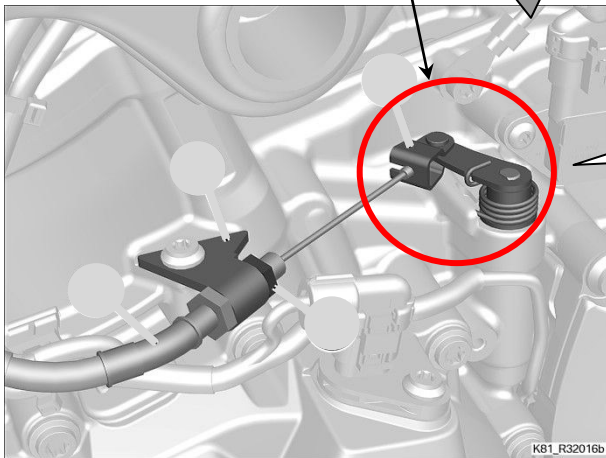

ニップル固定部

注： は交換する部位を示す

基準不適合発生箇所

動力伝達装置において、クラッチケーブルの製造工程が不適切なため、エンジン側の当該ケーブル端部にあるニップル部の固定が不十分なものがある。そのため、繰り返しのクラッチ操作により当該ニップルが緩み、クラッチケーブルから外れ、最悪の場合、変速操作及び停車時の動力遮断を適切に行えないおそれがある。

改善措置の内容

全車両、クラッチケーブルを良品に交換する。

識別

クラッチケーブル下部取り付け部に白ペイントマークを付ける。