


改善箇所説明図

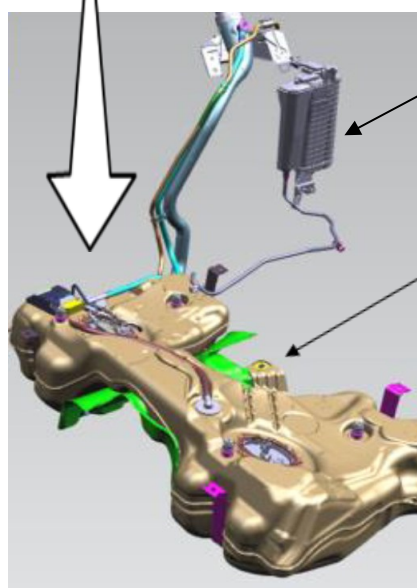

ACF（チャコールキャニスター）

基準不適合発生箇所

燃料タンク

注：□ は、交換する部品を示す。

四輪駆動車用の燃料タンクにおいて、タンク内の内圧を調整するバルブの設計検討が不十分なため、当該バルブが閉じないものがある。そのため、燃料タンクの内圧が上昇した際に燃料がACF（チャコールキャニスター）内へ流入し、燃料が漏れるおそれがある。

改善の内容

全車両、燃料タンクを対策品に交換するとともにACFを新品に交換する。

識別：キャンペーンステッカーに「外-4238、日付（西暦・月・日の順）ワークショップスタンプ」を記入し、ラゲージルームフロアに貼付する。