


改善箇所説明図

対象車両外観




改善前

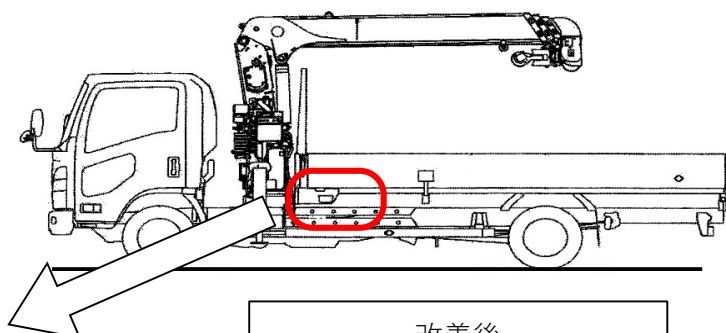

改善後

つぶれ止めが脱落していた場合

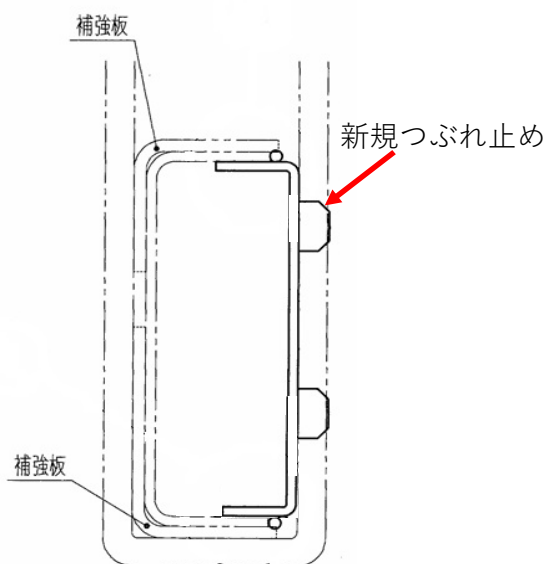

【不具合の内容】

クレーン架装を行ったトラックにおいて、荷台とシャシフレームをUボルトで締結する際に取り付けるつぶれ止めの加工工程が不適切なため、車両振動等で当該つぶれ止めがシャシフレームから脱落し、他の交通を妨げるおそれがある。

【改善の内容】

全車両、つぶれ止めを対策品に交換する。

【識別方法】

改善実施済車には、車両助手席側ドア開口部のドアストライカー付近へ識別用のシールを貼付する。

