


改善箇所説明図

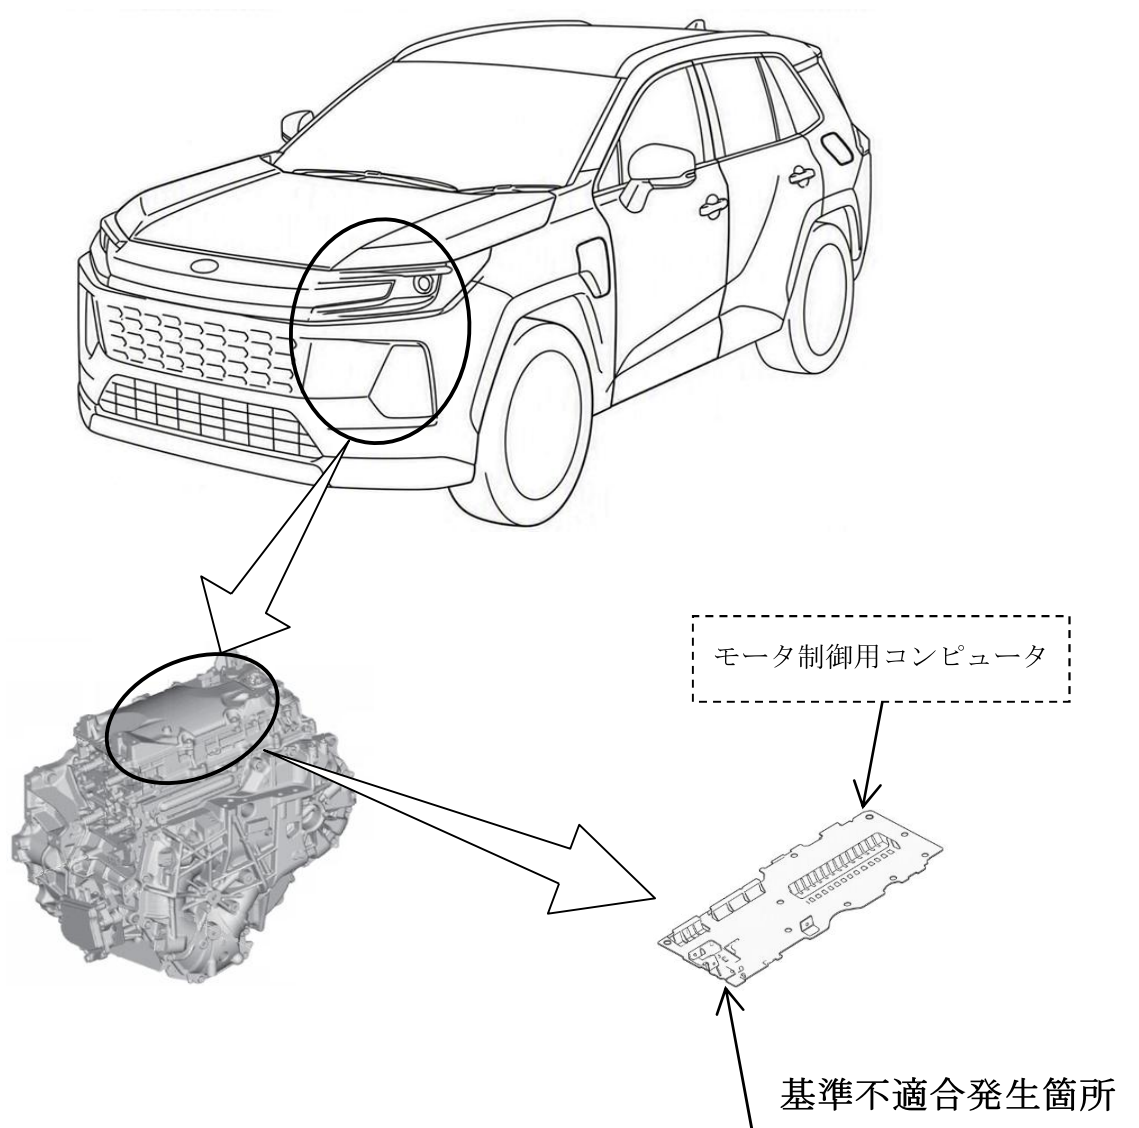

注：[] は修正する部品を示す。

プラグインハイブリッドシステムにおいて、モータ制御用コンピュータのプログラム検討が不十分なため、始動時のモータ初期学習が完了しない場合、走行時にモータ出力制御が正しく行われず、異常検出することがある。そのため、警告灯が点灯し、最悪の場合、当該システムが停止して走行不能となるおそれがある。

改善の内容

全車両、モータ制御用コンピュータのプログラムを対策仕様に修正する。

識別：弊社のインターネットホームページのリコール等情報対象車両検索に“実施済”と表示する。