


改善箇所説明図

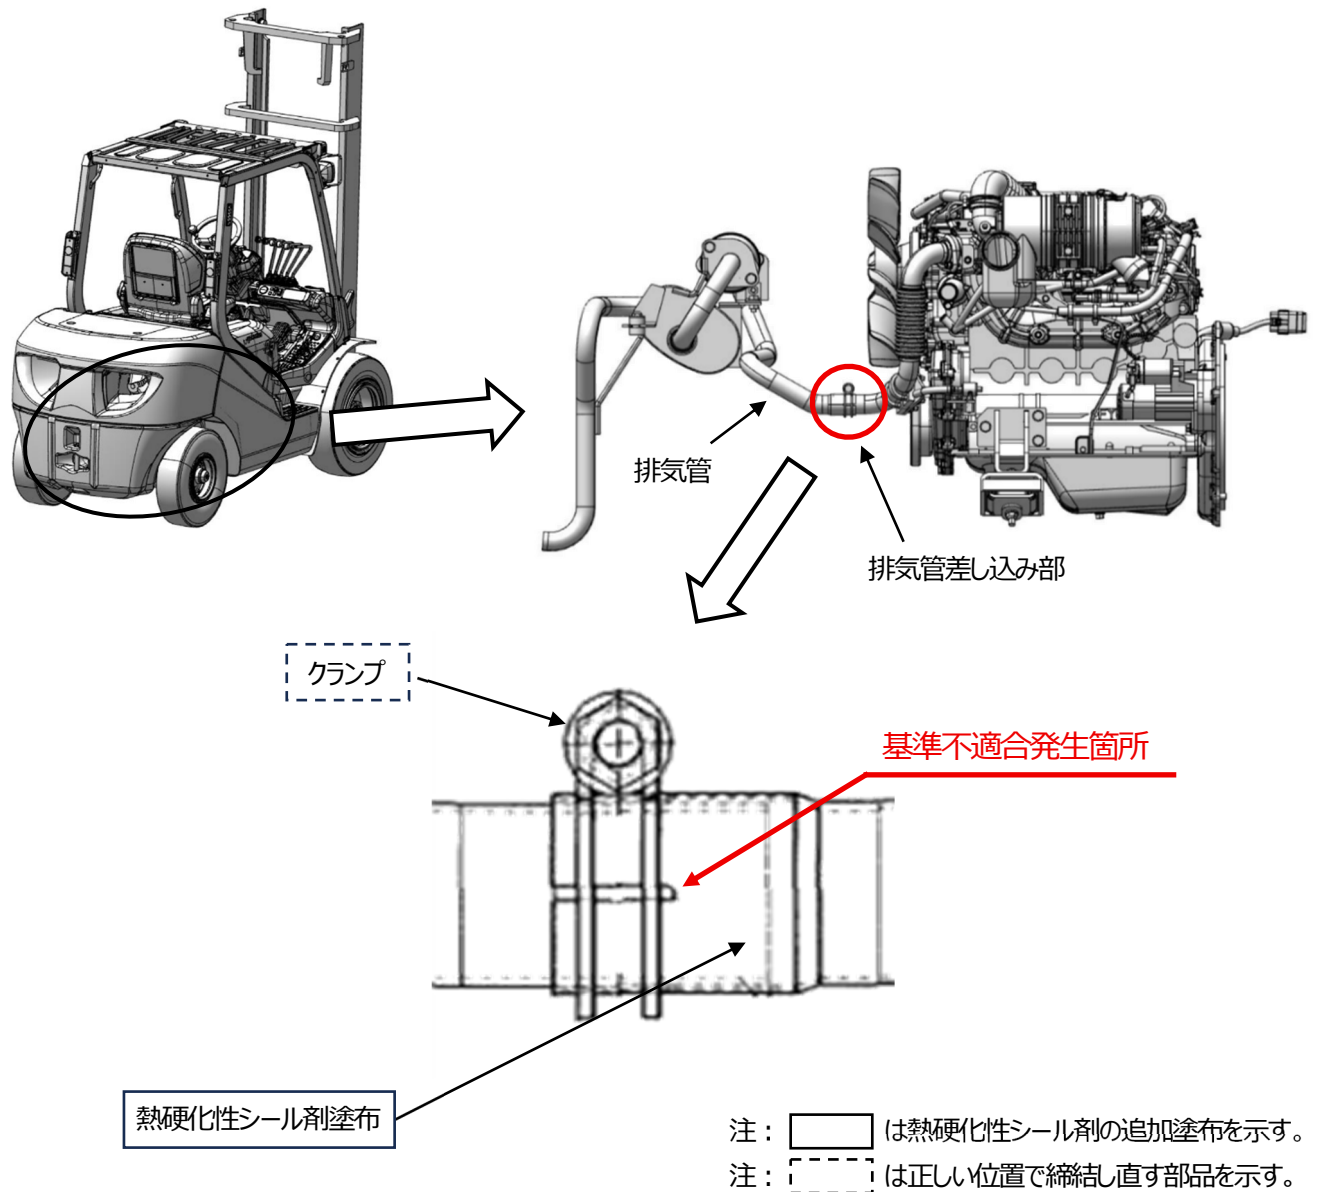

フォーク・リフトの排気管において、組立工程の作業が不適切なため、排気管が正しく組み付けられていないものがある。そのため、そのまま使用を続けると、排気管の差し込み部から排気ガスが漏れるおそれがある。

改善措置の内容：

全車両、排気管の差し込み部を点検し、排気ガス漏れまたはクランプ位置不良があるものは、熱硬化性シール剤を追加塗布して正規位置で再締結する。

識別： エンジンフード内のヒューズボックスに赤色のペイントを塗布する。