


改善箇所説明図

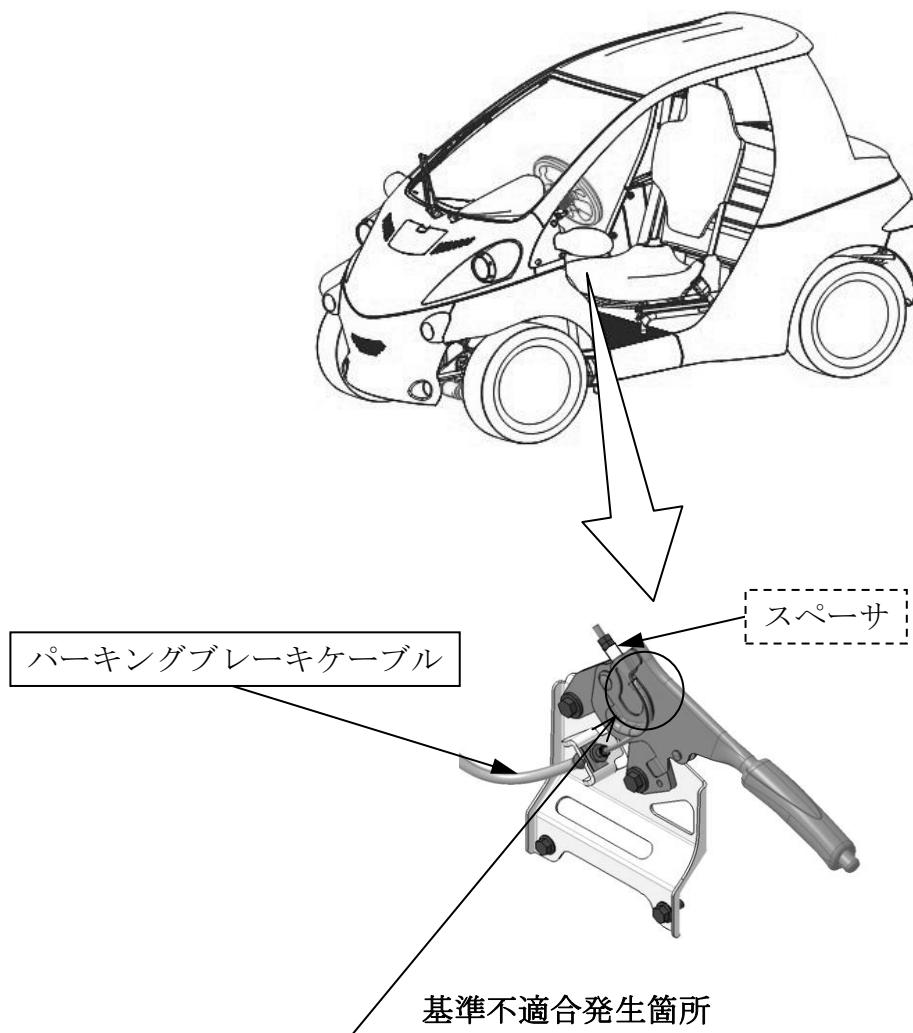

注： は交換部品を示す
 は追加部品を示す

パーキングブレーキケーブルにおいて、設計検討が不十分なため、パーキングブレーキ操作時にケーブルのカシメ部付近に応力が発生することがある。そのため、パーキングブレーキを繰り返し操作するとケーブルが破断し、最悪の場合、パーキングブレーキが効かなくなり、車両が動き出すおそれがある。

改善の内容

全車両、パーキングブレーキケーブルを対策品と交換し、スペーサを追加する。

識別：運転者席シートベルトアンカ付近に No.5762 のステッカーを貼付する。