改善箇所説明図

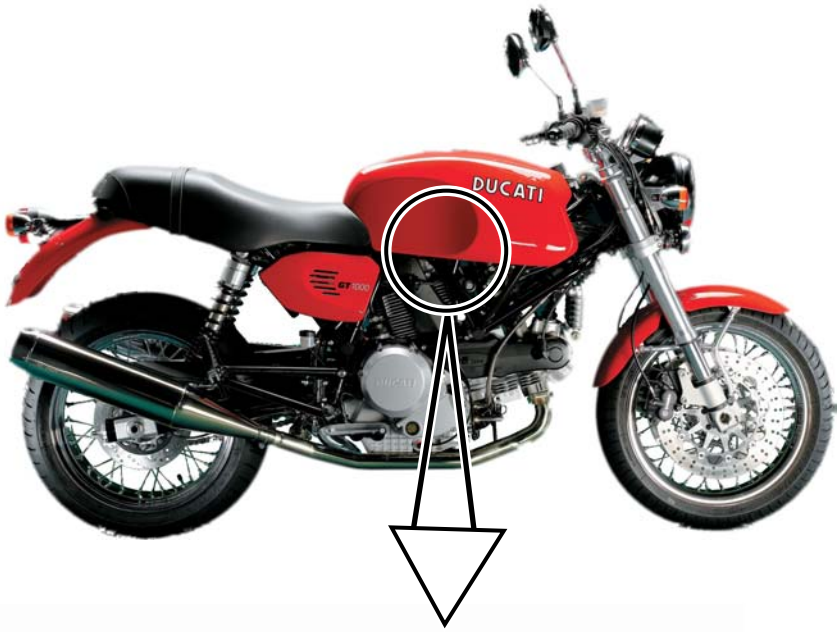

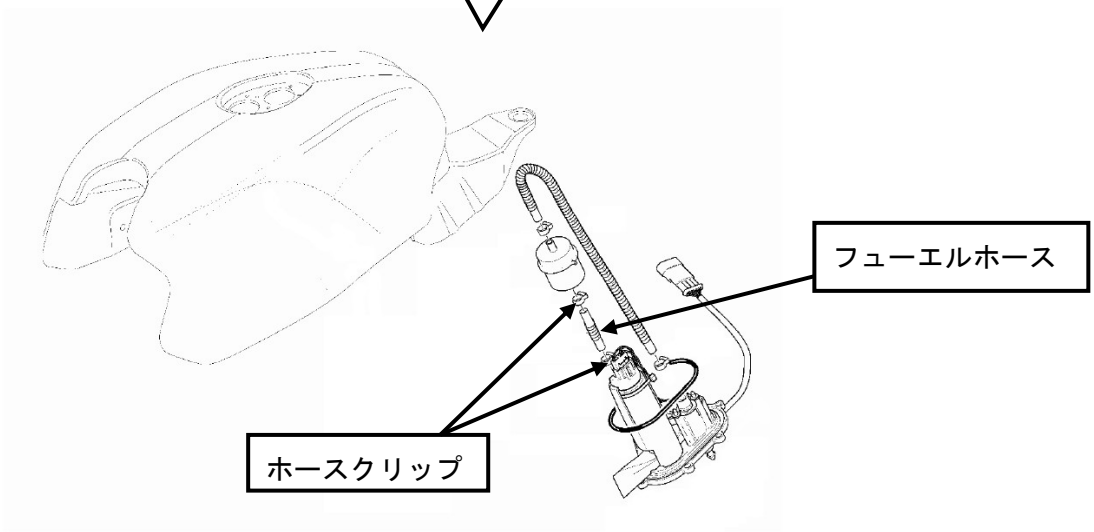

基準不適合箇所

フューエルホース接続部のホースクリップの形状が不適切なため、製造工程においてクリップが確実に締め付けられていないものがある。そのため、そのまま使用を続けると、フューエルホース接続部から燃料が漏れてエンジン不調となり、最悪の場合、エンストし、再始動できなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、ホースクリップを対策品と交換し、フューエルホースを新品と交換する。

注：□ は改善箇所を示す