YOKOHAMA

改善箇所説明図

例）195/75R15 109/107L LT151R

裏側サイド部

表側サイド部




年週セリアル



製造年週説明
FB　：工場コード
X7　：サイズコード
9AY：オプショナルコード
22　：製造週（この場合は22週）
26　：製造年（この場合は2026年）

1．不具合の内容

小型トラック･バン用タイヤにおいて、製造管理が不十分なため、タイヤの構成部材に異物が混入したものがある。そのため、サイドウォール部の部材同士の接着力が不足しており、使用過程で部材の間に空気が浸入して膨らみが生じ、最悪の場合、空気が漏れて走行不能になるおそれがある。

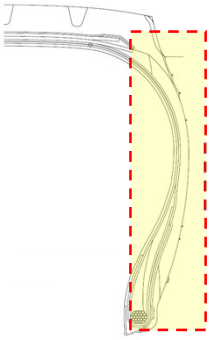

膨らみ箇所

タイヤ断面図



サイド部外観



膨らみ

2．改善の内容

該当する識別記号のタイヤを良品と交換する。

3．対象製品

リコール届出一覧表にある記載のものが対象タイヤ。

4．改善後の識別

タイヤサイドウォール部の製造年週コードにて確認する。