
改善箇所説明図

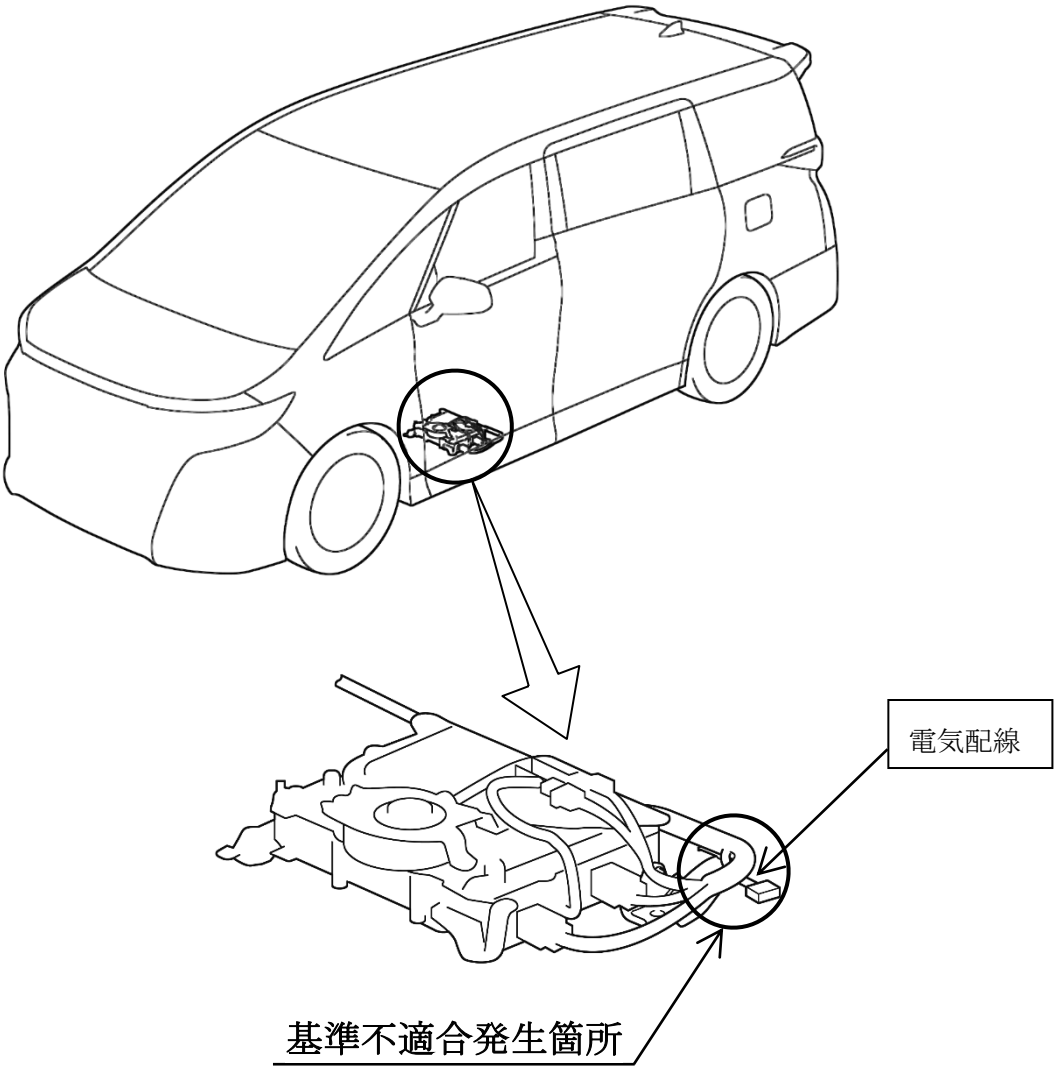

注：□は補修または交換する部品を示す。

助手席下の電気配線において、配索作業の指示が不十分なため、周辺部品と接触しているものがある。そのため、走行時の振動等で当該配線が損傷して警告灯が点灯し、最悪の場合、前照灯の不灯やシートベルト警告灯の作動不良となるおそれがある。

改善の内容

全車両、当該電気配線を点検し、正しく配索されていない場合は配索を変更するとともに保護材を追加する。また、電気配線の損傷状態に応じて補修又は電気配線を交換する。

識別：弊社のインターネットホームページのリコール等情報対象車両検索に“実施済”と表示する。