

改 善 箇 所 説 明 図



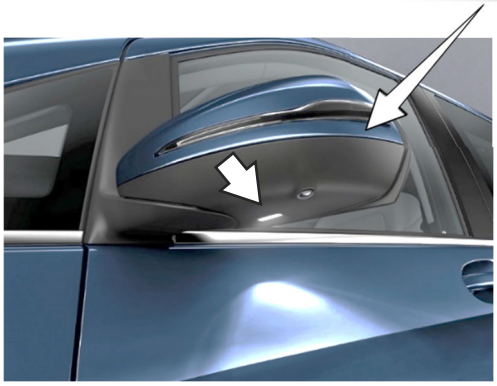

アンビエントライト

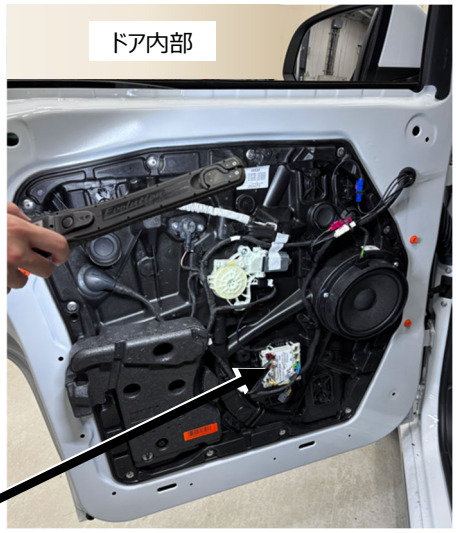

不具合発生箇所

配線

注: [　　] は、修理する部位を示す。

ドアミラー下部に備えられたアンビエントライトにおいて、製造工程が不適切なため、配線が誤って接続されているものがある。そのため、暗所においてドアミラーのカメラが作動した際に、当該ライトが点滅し、保安基準に適合しないおそれがある。

改善の内容

全車両、アンビエントライトの作動点検を行い、正しく作動しない場合は配線を修正する。

識別 ： 車台番号の付近に黄色の識別ペイントを塗布する