
改 善 箇 所 説 明 図

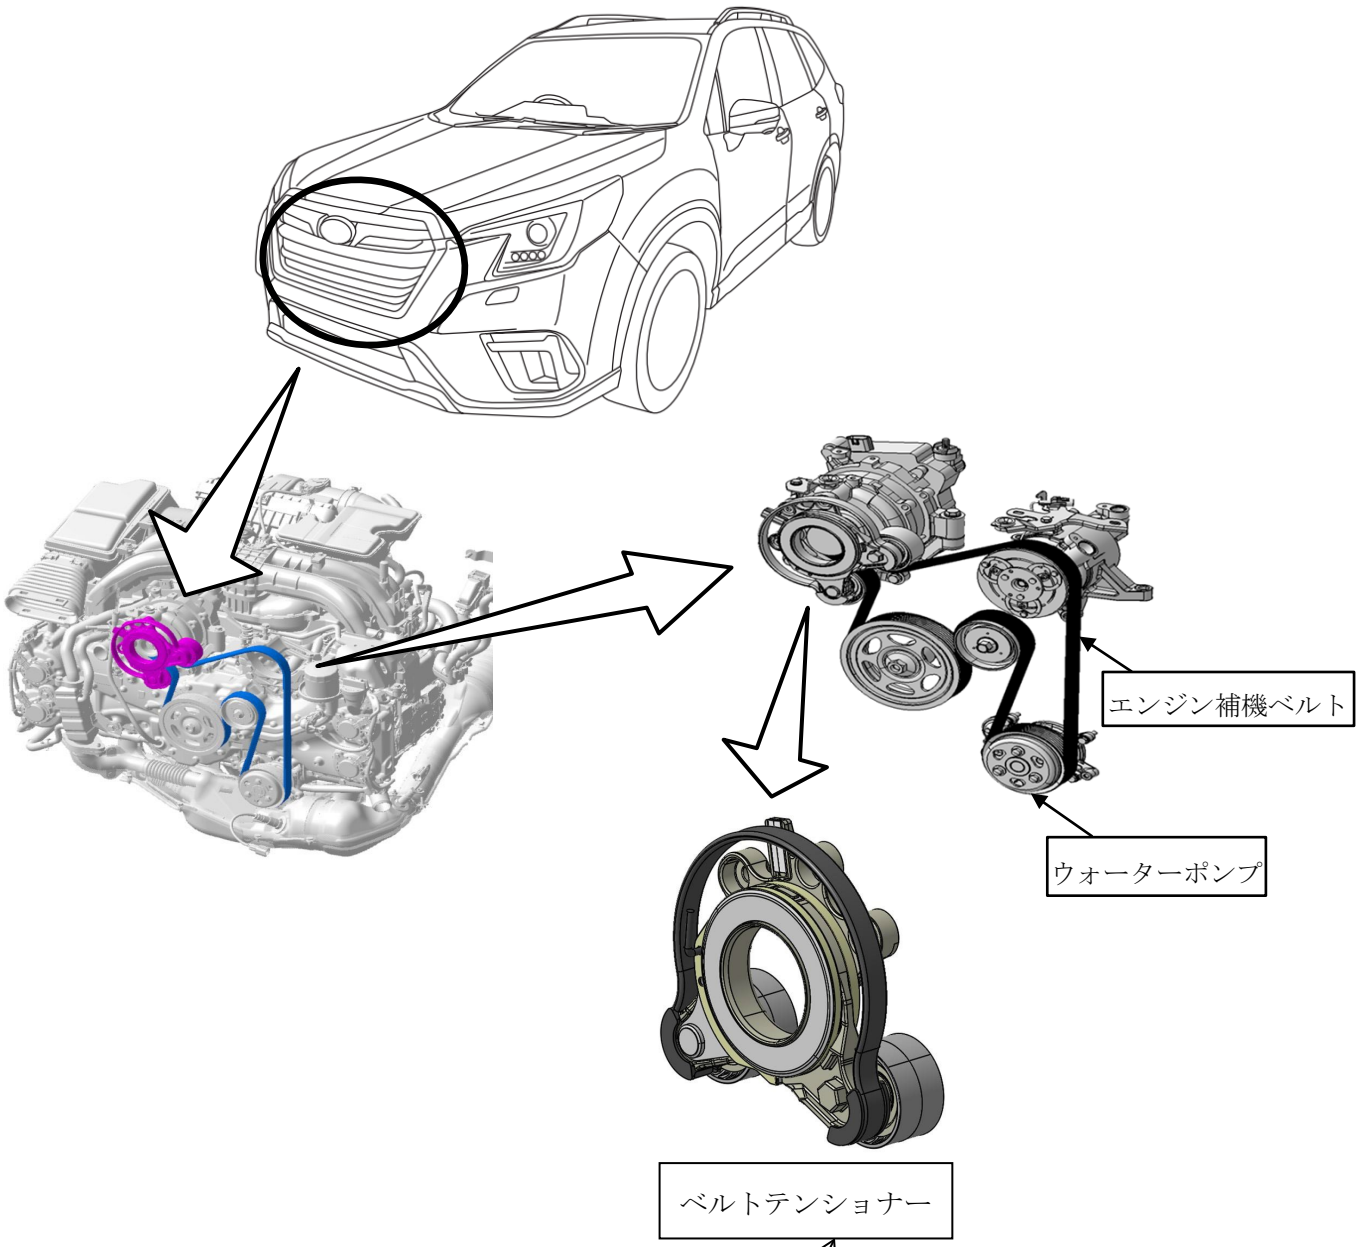

基準不適合発生箇所

エンジン補機ベルトテンショナーの設計検討が不十分なため、構成部品の強度が不足しており、エンジン始動時のベルトからの入力によりベルトテンショナーが破損することがある。そのため、そのまま使用を続けるとベルトが脱落し、ウォーターポンプが停止して水温警告灯が点灯するとともに、最悪の場合、エンジンが停止して再始動できなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、ベルトテンショナーを対策品に交換する。

注：[　　] は該当部品を示す。

識別：弊社のインターネットホームページのリコール等情報対象車両検索に“実施済”と表示する。