

No.	PA020009-V0023	技術名	AI技術を活用した路面性状測定車															
会社名	世紀東急工業株式会社		担当者	小柴 朋広		連絡先	TEL:0282-55-2711 E-mail:tomohiro.koshiba@seikitokyu.co.jp											
技術概要	路面性状測定車で撮影した路面画像の区画線(外側線、車線境界線)のかすれ具合をAIにより自動判定可能な技術である。AIによりかすれの程度を1~3の間で数値化して(小数点以下2桁程度まで)、地図上に表示してかすれている区間の見える化や、塗り替えが必要な延長の算出が可能である。また、舗装点検項目であるひび割れ率、わだち掘れ量、IRIの解析、およびポットホール箇所の抽出が可能である。																	
概要図・機器写真	   																	
関連情報 URL	https://www.seikitokyu.co.jp/business/products/282/																	
精度確認項目	<input type="radio"/>	ひび割れ率				<input type="radio"/>	わだち掘れ量											
	<input type="radio"/>	IRI				<input type="radio"/>	ポットホール											
	<input type="radio"/>	区画線				<input type="radio"/>	建築限界											
	<input type="radio"/>	標識隠れ				<input type="radio"/>	-											
その他の精度未確認項目	ポットホール																	
測定車両タイプ	専用測定車	<input type="radio"/>	専用オペレータ	<input type="radio"/>	可搬式測定機器の設置	-	繰り返し計測	-	ビッグデータ活用型	-								
実道試験結果 (道路巡視)	ポットホール					区画線 (R5年度)												
	-					<table border="1"> <thead> <tr> <th>【参考】ランク2以下検出率</th> <th>【参考】ランク2以下の中率</th> <th>ランク1検出率</th> <th>ランク1的中率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>80~90%</td> <td>90~100%</td> <td>80~90%</td> <td>90~100%</td> </tr> </tbody> </table>					【参考】ランク2以下検出率	【参考】ランク2以下の中率	ランク1検出率	ランク1的中率	80~90%	90~100%	80~90%	90~100%
	【参考】ランク2以下検出率	【参考】ランク2以下の中率	ランク1検出率	ランク1的中率														
80~90%	90~100%	80~90%	90~100%															
建築限界					標識隠れ													
経済性	100km×1車線あたりの標準的な費用		<ul style="list-style-type: none"> ・外業(現地踏査、撮影):393,000円 ・内業(計画準備、解析):1,325,000円 ・その他経費:1,372,000円 合計:3,090,000円 			定額費用一例		-										
実績 2024年度時点	国土交通省	総実績数 0件	代表事例		その他 公共機関	総実績数 0件	代表事例		民間	総実績数 0件	代表事例							
			実施名称				実施名称				実施名称							
			実施年度				実施年度				実施年度							
			実施内容				実施内容				実施内容							
実施延長		実施延長		実施延長														
その他	測定可能時間帯		<input checked="" type="checkbox"/> 昼間	計測可能な速度帯	最低	10km/h	データ出力標準日数	1~5km	10日	測定対象幅員	4m							
			<input type="checkbox"/> 夜間		最高	80km/h		100km				50日						
実道試験に使用した車両タイプ		ステーションワゴン			実道試験に使用した車両名			カローラフィールダー										
留意事項	<ul style="list-style-type: none"> ・幅員2m以上必要 (ひび割れ率最大幅4mまで。わだち掘れ量最大幅5mまで) ・測定不可となる条件: 降雨、積雪、路面湿潤時。トンネル内は照度不足のため不可 ・測定機器のリース及び購入: 不可 																	

ひび割れ率

わだち掘れ量

IRI

区画線

その他(精度未確認)

1. 基本事項

技術番号	PA020009-V0023		
技術名	AI技術を活用した路面性状測定車		
技術バージョン		作成: 2024年3月作成(2025年3月更新)	
開発者	世紀東急工業株式会社/エヌ・ティ・ティ・インフラネット株式会社/エヌ・ティ・ティ・コムウェア株式会社		
連絡先等	TEL: 世紀:0282-55-2711 NTTインフラ:03-6381-6446	E-mail: tomohiro.koshiba@seikitokyu.co.jp kojima-naoyuki@nttinf.co.jp	(世紀東急)技術本部技術研究所 (NTTインフラ)スマートインフラ推進本部
現有台数・基地	2台	基地	栃木県栃木市(世紀東急工業) 東京都中央区(NTTインフラネット)
技術概要	路面性状測定車で撮影した路面画像の区間線(外側線、車線境界線)のかすれ具合をAIにより自動判定可能な技術である。AIによりかすれの程度を1~3の間で数値化して(小数点以下2桁程度まで)、地図上に表示してかすれている区間の見える化や、塗り替えが必要な延長の算出が可能である。また、舗装点検項目であるひび割れ率、わだち掘れ量、IRIの解析、およびポットホール箇所の抽出が可能である。		
技術区分	対象部位	車道	
	変状の種類	ひび割れ率、わだち掘れ量、IRI、平坦性、ポットホール、区画線のかすれ	
	物理原理	画像、レーザスキャナ	
	検出項目	ひび割れ率・ポットホール・区画線のかすれ:カメラによる画像解析、 わだち掘れ量・IRI・平坦性:レーザスキャナによる縦横断形状解析	

2. 基本諸元

計測機器の構成		本計測器は、「前方状況撮影用カメラ、ひび割れ用後方カメラ、縦横断形状用レーザースキャナ、GPS/IMU」と「各機器のデータを保存するハードディスクと処理装置」を「移動車両」に一体化させたものである。	
移動装置	移動原理	【車両型】内燃機関を搭載した車両にて移動する	
	運動制御機構	通信	-
		測位	-
		自律機能	-
	外形寸法・重量	一体構造(移動装置+計測装置):最大外径寸法:幅169cm ×長さ440cm ×高さ192cm、最大重量:1525kg	
	搭載可能容量(分離構造の場合)	-	
	動力	移動装置の内燃機関により発電された電力を用いる	
	連続稼働時間(バッテリー給電の場合)	-	
計測装置	設置方法	移動装置と一体的な構造	
	外形寸法・重量(分離構造の場合)	-	
	センシングデバイス	カメラ	-
		パン・チルト機構	固定式
		角度記録・制御機構機能	-
		測位機構	GPS、IMU
		計測原理	<ul style="list-style-type: none"> ひび割れ:ポットホール、区画線のかすれ:車両後方に設置したカメラで路面画像を撮影する。 わだち掘れ:横断用レーザースキャナで車両前方部の横断形状を取得する。 IRI・平坦性:縦断用レーザースキャナで車両前方部の外側車輪走行位置の縦断形状を取得する。
	計測の適用条件(計測原理に照らした適用条件)	-	
	精度と信頼性に影響を及ぼす要因	<ul style="list-style-type: none"> 降雨時、路面湿潤時は測定負荷。 夜間時は計測不可。 	
	計測プロセス	<ul style="list-style-type: none"> ひび割れ率は、AI技術(Deep Learning)によりひび割れ率を算出する。 わだち掘れ量は、レーザースキャナで取得した横断形状から算出する。 平坦性は、レーザースキャナで取得した縦断形状から算出する。 IRIは、レーザースキャナで取得した縦断形状から算出した平坦性から相関式によりIRIを求める。 ポットホールは、AI技術(Deep Learning)により位置と個数を抽出する。 区画線のかすれは、AIによりかすれ具合を数値化し、3ランク(濃い:1~1.5、やや薄い:1.5~2.5、薄い:2.5~3)に分類する。 	
	アウトプット	<ul style="list-style-type: none"> ひび割れ率、わだち掘れ量、IRI、ポットホール個数、区画線のかすれ値は、舗装点検要領の様式A、様式B(エクセル)形式に出力する。 ランク分けした評価図(jpeg、pdf)が出力できる。 専用のビューワーソフトで、各評価値と路面画像を表示して確認が可能である。 	
	計測頻度	最小計測回数:1回	
	耐久性	-	
	動力	移動装置のバッテリーより供給	
連続稼働時間(バッテリー給電の場合)	-		
データ収集・通信装置	設置方法	移動装置と一体的な構造	
	外形寸法・重量(分離構造の場合)	-	
	データ収集・記録機能	記録メディア(SSD)に保存	
	通信規格(データを伝送し保存する場合)	-	
	セキュリティ(データを伝送し保存する場合)	-	
	動力	移動装置のバッテリーより供給	
データ収集・通信可能時間(データを伝送し保存する場合)	-		

3. 計測性能

項目		性能	
計測装置	計測レンジ(測定範囲)	ひび割れ画像:幅4m、横断形状:幅5m、縦断形状I:レーザスキャナ前方6m	
	感度	校正方法	-
		検出性能	-
		検出感度	-
	撮影速度	標準速度50km/h (0~最大80km/h、撮影間隔による)	
	計測精度	-	
	位置精度	-	
	色識別性能	-	
	S/N比	-	
	分解能	-	
	計測精度	<p>距離測定:光学測量機による距離の測定値に対し、±0.3%以内の精度である。</p> <p>ひび割れ:幅1mm以上のひび割れの識別可能な精度である。</p> <p>わだち掘れ量:レーザ分解能 1mm。横断プロファイルメータによるわだち掘れ深さの測定値に対し、±4~5mm以内の精度である。</p> <p>平坦性:レーザ分解能 1mm。縦断プロファイルメータによる標準偏差の測定値に対し、±30%以内の精度である。</p> <p>区画線のかすれ:白線の他に、破線、オレンジ線の解析も可能である。</p>	
	計測速度 (移動しながら計測する場合)	標準速度50km/h (10~80km/h、撮影間隔による)	
位置精度 (移動しながら計測する場合)	-		

4. 画像処理・調書作成支援

<p>変状検出手順</p>	<p>【ひび割れ率】 ①路面画像にひび割れ解析範囲を設定する。(手動) ②解析範囲内をAI解析してひび割れ範囲を抽出し、50cmメッシュ毎にひび割れ有無をCSV出力する。(自動) ③CSV出力ファイルを評価ソフトに取り込み(手動)、写真1枚毎のひび割れ率を算出する(自動)。 ④評価ソフトで必要な距離毎のひび割れ率の平均値を算出する。(自動) 【わだち掘れ量】 ①評価ソフトで必要な任意の距離毎の横断形状図(幅5m)を表示させる。(手動) ②評価ソフトで横断形状図の両端部の位置を設定し(手動)、最大値となるわだち掘れ量を算出する。(自動) 【IRI・平坦性】 ①評価ソフトで縦断形状図を表示させて平坦性を算出してIRIとの相関式によりIRIを算出する。(自動) ②評価ソフトで必要な距離毎のIRI・平坦性の平均値を算出する。(自動) 【ポットホール】 ①路面画像の解析範囲内をAI解析してポットホール箇所の位置と個数を抽出する。(自動) ②評価ソフト上に位置と個数を表示する。(自動) 【区画線のかすれ】 ①左右両側の区画線をAI解析して、かすれ値を算出する(自動)。 ②路面画像に3ランク分け(濃い(青枠):1~1.5、やや薄い(黄色):1.5~2.5、薄い(赤色):2.5~3)の色枠で表示する(自動) ③評価ソフトで必要な距離毎のかすれ値の平均値を算出する。(自動)</p>										
<p>ソフトウェア情報</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="220 790 470 853">ソフトウェア名</td> <td data-bbox="470 790 1453 853">自社開発ソフト</td> </tr> <tr> <td data-bbox="220 853 470 902">検出可能な変状</td> <td data-bbox="470 853 1453 902">ひび割れ率(%)、わだち掘れ量(mm)、IRI(mm/m)、平坦性(mm)、ポットホール、区画線のかすれ</td> </tr> <tr> <td data-bbox="220 902 470 1081">変状検出の原理・アルゴリズム</td> <td data-bbox="470 902 1453 1081"> <p>【ひび割れ率・区画線のかすれ】 ・AI(Deep Learning)による自動検出 ・AI教師データは、様々な路面のひび割れ・区画線のかすれ状況を使用して学習。 ・解析画像は、JPEG形式であり、昼間写真でひび割れ、区画線が見えやすいものとする。 (影で暗い区間の写真は、必要に応じて画像処理ソフトで明るさ調整する。トンネル内等の暗い箇所は解析不可。)</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="220 1081 470 1189">取り扱い可能な画像データ</td> <td data-bbox="470 1081 1453 1189"> <p>①ファイル形式: JPEG。 ②ファイル容量: 特に制限なし ③カラー/白黒画像: 基本はカラー写真(白黒も可)</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="220 1189 470 1283">出力ファイル形式</td> <td data-bbox="470 1189 1453 1283"> <p>・各評価値は、評価ソフトで評価区間長ごとにまとめ、様式A,Bにエクセルファイルで出力する。 ・路面写真(前方、後方)は、JPEGでSSDに保存。</p> </td> </tr> </table>	ソフトウェア名	自社開発ソフト	検出可能な変状	ひび割れ率(%)、わだち掘れ量(mm)、IRI(mm/m)、平坦性(mm)、ポットホール、区画線のかすれ	変状検出の原理・アルゴリズム	<p>【ひび割れ率・区画線のかすれ】 ・AI(Deep Learning)による自動検出 ・AI教師データは、様々な路面のひび割れ・区画線のかすれ状況を使用して学習。 ・解析画像は、JPEG形式であり、昼間写真でひび割れ、区画線が見えやすいものとする。 (影で暗い区間の写真は、必要に応じて画像処理ソフトで明るさ調整する。トンネル内等の暗い箇所は解析不可。)</p>	取り扱い可能な画像データ	<p>①ファイル形式: JPEG。 ②ファイル容量: 特に制限なし ③カラー/白黒画像: 基本はカラー写真(白黒も可)</p>	出力ファイル形式	<p>・各評価値は、評価ソフトで評価区間長ごとにまとめ、様式A,Bにエクセルファイルで出力する。 ・路面写真(前方、後方)は、JPEGでSSDに保存。</p>
ソフトウェア名	自社開発ソフト										
検出可能な変状	ひび割れ率(%)、わだち掘れ量(mm)、IRI(mm/m)、平坦性(mm)、ポットホール、区画線のかすれ										
変状検出の原理・アルゴリズム	<p>【ひび割れ率・区画線のかすれ】 ・AI(Deep Learning)による自動検出 ・AI教師データは、様々な路面のひび割れ・区画線のかすれ状況を使用して学習。 ・解析画像は、JPEG形式であり、昼間写真でひび割れ、区画線が見えやすいものとする。 (影で暗い区間の写真は、必要に応じて画像処理ソフトで明るさ調整する。トンネル内等の暗い箇所は解析不可。)</p>										
取り扱い可能な画像データ	<p>①ファイル形式: JPEG。 ②ファイル容量: 特に制限なし ③カラー/白黒画像: 基本はカラー写真(白黒も可)</p>										
出力ファイル形式	<p>・各評価値は、評価ソフトで評価区間長ごとにまとめ、様式A,Bにエクセルファイルで出力する。 ・路面写真(前方、後方)は、JPEGでSSDに保存。</p>										


5. 留意事項(その1)

項目		適用可否/適用条件
点 検 時 現 場 条 件	道路幅員条件	幅員2m以上必要 (ひび割れ率最大幅4mまで。わだち掘れ量最大幅5mまで)
	周辺条件	高さ1.95m以下の場合不可。
	作業範囲	-
	安全面への配慮	-
	無線等使用における混線等対策	-
	交通規制の要否	不要
	交通規制の範囲	不要
	現地への運搬方法運搬方法	車両に搭載して運搬
	気温条件	特になし
	車線数の制約	特になし
	その他	昼間に計測する必要がある

5. 留意事項(その2)

項目		適用可否／適用条件
作業条件・運用条件	調査技術者の技量	特になし
	必要構成人員数	運転手1人、操作1人 合計2名。
	操作に必要な資格等の有無、フライト時間	特になし
	作業ヤード・操作場所	特になし
	点検・診断に関する費用	・道路巡視(区画線のかすれ具合の評価) 3,090,000(円/100km) ※直轄国道の場合 ※協議、打合せ、旅費、報告書作成は含まない。舗装点検(ひび割れ・わだち掘れ・IRI)に関する費用は含まない。
	保険の有無、保障範囲、費用	加入済み、保証範囲:人+自転車+車、保証金額:無制限
	時間帯(夜間作業の可否)	昼間に計測する必要がある
	計測時の走行速度条件	80km/h以下
	渋滞時の計測可否	特になし(測定可能)
	可搬性(寸法・重量)	特になし
	自動制御の有無	特になし
	利用形態:リース等の入手性	すべて自社機材
	関係機関への手続きの必要性	必要なし
	解析ソフトの有無と必要作業及び費用等	・解析ソフト:自社開発ソフト(RoadChecker)を使用。 ※AI解析は、NTTコムウェアの「SmartMainTech®」の道路不具合検出システムを使用。 ・必要作業:担当者による解析作業
	不具合時のサポート体制の有無及び条件	なし
	センシングデバイスの点検	頻度:1回/年
その他	①特許状況:AI解析方法(道路不具合検出装置、道路不具合検出方法及び検出プログラム、特許証第6678267号) ②気象条件:晴天(降雨、積雪、路面湿潤時は不可) ③適用できない条件:トンネル内は照度不足のため不可。	

6. 図面等

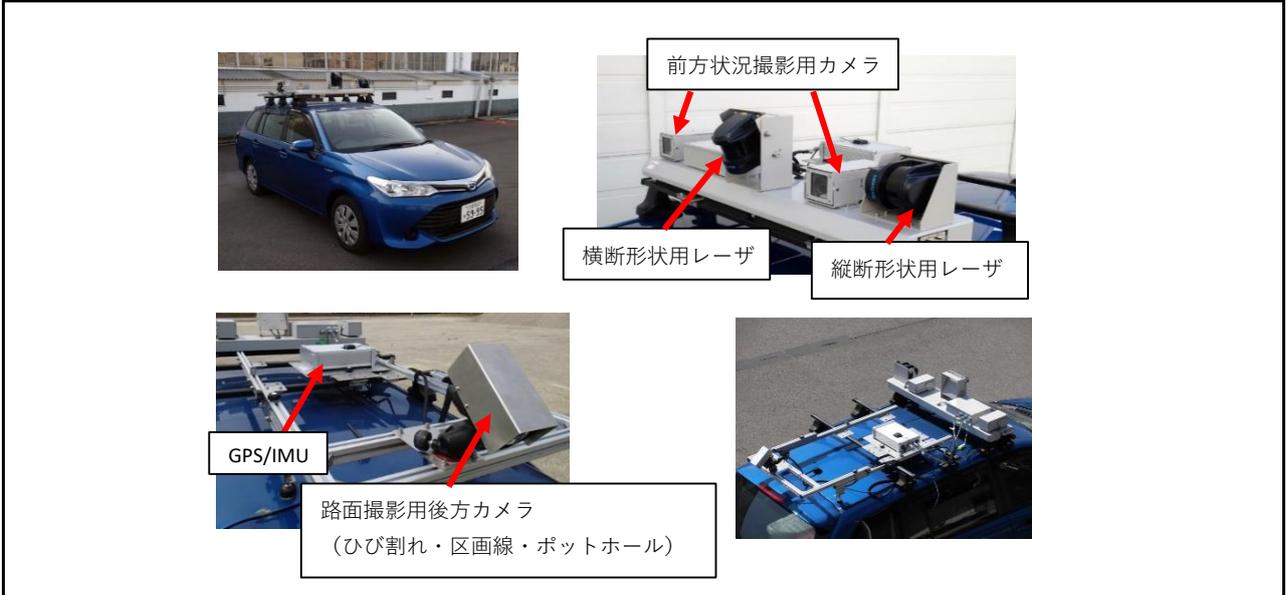

技術番号	PA020009-V0023										
技術名	AI技術を活用した路面性状測定車					会社名	世紀東急工業株式会社				
試験日	令和5年11月28日	天候	晴れ	昼夜	昼間	気温	11.6°C	風速	2.6m/s	路面状況	乾燥
試験場所	茨城県つくば市										
カタログ分類	道路巡視		検出項目	区画線				計測時 平均速度	50 km/h		

試験で確認する カタログ項目	区画線
-------------------	-----

対象箇所の概要

【試験場所】

- ・舗装種（表層）：密粒度アスファルト舗装
- ・試験区間：1,350m（10m×135区間）
- ・交通量：路線①・・・5,586台/日（〈小型〉4,000台/日、〈大型〉1,289台/日）【R3センサス】
 路線②・・・10,072台/日（〈小型〉6,669台/日、〈大型〉3,403台/日）【R3センサス】



※対象は外側線とした



※対象は外側線とした

試験方法 (手順)	技術番号 PA020009-V0023
【①点検】 GPS情報、車速パルス、路面画像、横断形状、縦断形状を取得する。	
【②データ取り込み】 取得した位置情報、路面画像、縦横断形状をPC (SSD) に取り込む。	
【③解析前処理】 専用の解析ソフトで測定区間の起終点を設定する。AI解析する路面画像を抜き出す。	
<p>【④データ解析】 ・路面画像の両側の区画線のかすれ具合をAIを用いてかすれ値 (1~3) を自動算出する。 また、3ランク分け【濃い (青枠) : 1~1.5、やや薄い (黄色) : 1.5~2.5、薄い (赤色) : 2.5~3】の色枠で自動表示する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・路面画像のひび割れ範囲 (面積) をAIを用いて判定し、ひび割れ率を自動算出する。 ・専用解析ソフトで表示した横断・縦断形状から、わだち掘れ量、IRIを算出する。 ・任意の評価区間の解析結果の帳票を自動作成する。 	

車両・機器諸元、機器設置状況、測定状況	
<p>【車両諸元】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・専用測定車両 (カローラ) ・車両サイズ : 幅 : 169cm、長さ440 c m、高さ192 c m (計測装置含む) <p>【機器諸元】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・前方状況撮影用カメラ (500万画素) ・路面撮影用 (区画線のかすれ、ひび割れ、ポットホール) 後方カメラ (890万画素) ・縦断、横断形状用レーザースキャナ (分解能1mm、計測ピッチ10mm) ・GPS/IMU (位置精度は1m以内) 	 
   	

【計測技術の精度の算出方法】

- ・実道試験区間（延長1,350m）において、進行方向左側の「車道外側線」を対象として、試験を実施した。
- ・各技術は、10m毎（135データ）の「評価ランク」を提出した。
- ・評価は、ランク1の検出率と的中率を対象とした。なお、参考のためにランク2の精度も公表することとした。
- ・事務局は、路面画像を元に専用ソフトを用いて二値化した画像から剥離度を算出し、剥離度を元に評価ランク（正解値）を判定した。

【幅値について】

- ・正解値が18.0～28.0%（ランクの境界値23%の±5.0）の場合、ランク3・2どちらも正解
- ・正解値が35.0～45.0%（ランクの境界値40%の±5.0）の場合、ランク2・1どちらも正解


本試験の 評価ランク	剥離度
5	3.0%未満
4	3.0%以上8.0%未満
3	8.0%以上23.0%未満
2	23.0%以上40.0%未満
1	40.0%以上

◆検出率: 損傷を発見できるか、見落としがないか

$$\text{検出率} = \frac{\text{応募技術における正答ブロック数}}{\text{正解値を基にした実損傷ブロック数}} = \frac{\text{正答ブロック数}}{\text{実損傷ブロック数}}$$

◆的中率: 検出した結果の精度

$$\text{的中率} = \frac{\text{応募技術における正答ブロック数}}{\text{応募技術により検出されたブロック数}} = \frac{\text{正答ブロック数}}{\text{正答ブロック数} + \text{誤検出ブロック}}$$

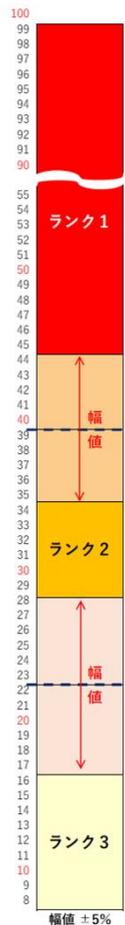

【計測技術の精度確認結果（令和5年度）】

区画線

【参考】ランク 2以下検出率	【参考】ランク 2以下の中率	ランク1 検出率	ランク1 的中率
80~90%	90~100%	80~90%	90~100%

※検出率：確実に損傷を発見できるか 的中率：発見した損傷の評価の精度

【区画線 凡例】

 : 90~100%	 : 80~90%	 : 70~80%	 : 60~70%	 : 60%未満 精度未確認
---	--	--	--	--