

## 付録VIII

### 管渠調査に関するスクリーニング技術

## 展開広角カメラ調査と衝撃弾性波検査法による管渠マネジメントシステム

### 技術の概要

地方公共団体が抱える膨大な下水道管の全路線を、限られた予算かつ定められた頻度(10年間隔)で詳細に調査することは困難である。このため、簡易的な調査で大きな異常を発見することで詳細な調査を実施する箇所を絞り込むスクリーニングが有効である。


本技術は、無停止走行で管内画像の取得が可能な展開広角カメラによるスクリーニング調査技術と、スクリーニング調査後に必要に応じ追加で実施する、耐荷力を把握するための衝撃弾性波検査法による調査技術であり、日進量の向上や調査コストの削減が可能となる。



展開広角カメラ(スクリーニング調査)



衝撃弾性波検査法(詳細調査(追加調査技術))

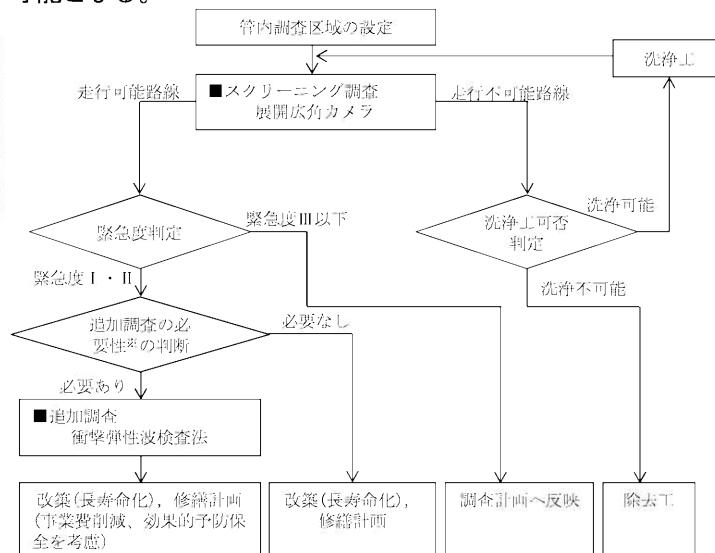

本技術を活用した管渠マネジメント運用フロー(例)



### 導入効果(試算例)

#### <試算条件(モデルフィールド)>



- ・S29年以前・コンクリート管・堆積レベル小  
※国総研の管渠劣化データベース(ホームページで公表中)を活用し条件を設定

#### <比較対象技術の模式図>

- ・展開広角カメラによるスクリーニング調査のみ実施  
(緊急度判定が可能なため詳細調査を省略)

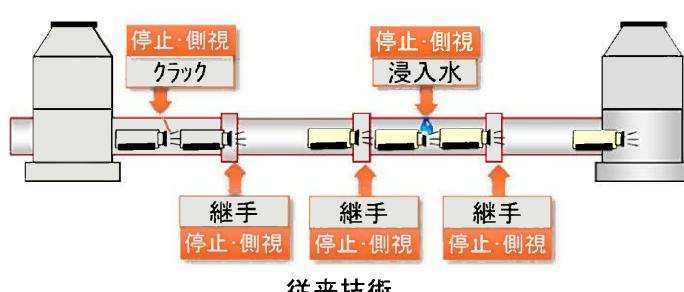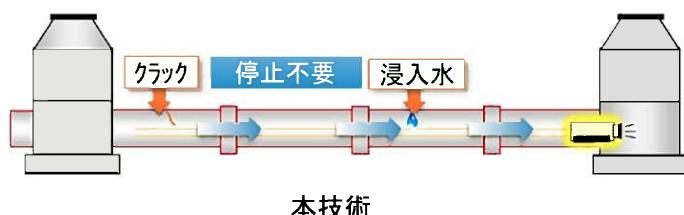

### 試算結果 ※コンクリート管における導入効果が最大のケース

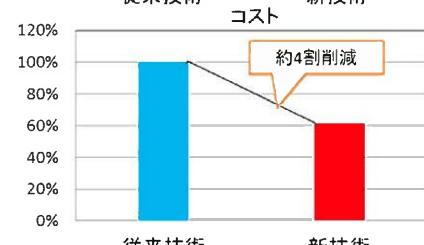
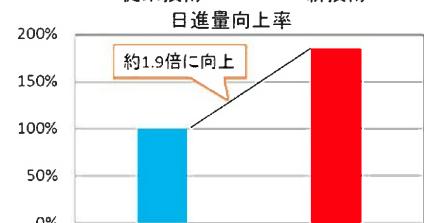


## 管口カメラ点検と展開広角カメラ調査及びプロファイリング技術による 管渠マネジメントシステム

### 技術の概要


地方公共団体が抱える膨大な下水道管の全路線を、限られた予算かつ定められた頻度(10年間隔)で詳細に調査することは困難である。このため、**簡易的な調査で大きな異常を発見**することで**詳細な調査を実施する箇所を絞り込むスクリーニング**が有効である。

本技術は、伸縮可能な操作棒の先にカメラとライトを取り付けた管口カメラで大きな異常を発見(スクリーニング)した後、異常箇所について展開広角カメラにより詳細な調査診断を行うもので、**日進量の向上や調査コストの削減**が可能となった。また必要に応じ、管勾配を正確に計測する傾斜計測や**耐荷力を把握するための管路形状プロファイリング**による調査を追加で実施することで、調査精度の向上や効率的な改築・修繕工法の選定が可能となる。

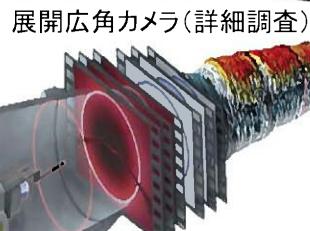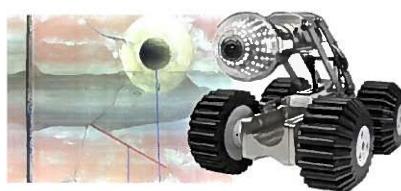

管路形状プロファイリング(追加調査)

管口カメラ(スクリーニング調査)

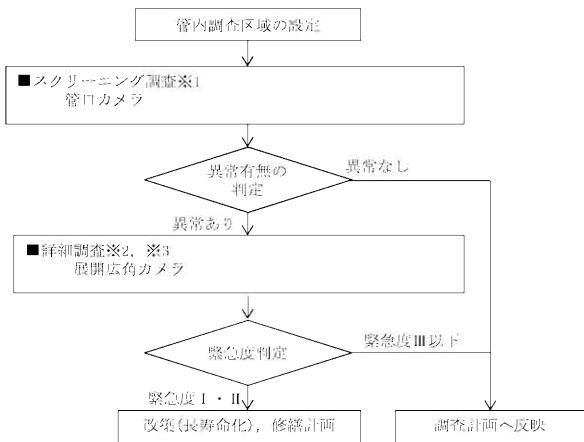

※1：不明水発生エリアの絞り込みが必要な場合には、電気伝導度計を追加して実施することも可能

※2：管路勾配やたるみを詳細に調査する必要がある場合は、追加調査として傾斜計測計と展開広角カメラを組み合わせて実施

※3：管の形状(偏平・減肉)を正確に計測する必要がある場合は、追加調査としてプロファイリング調査と從来型TVカメラ調査を組み合わせて実施

本技術を活用した管渠マネジメント運用フロー(例)

### 導入効果(試算例)



#### <試算条件(モデルフィールド)>

- 昭和50年～平成4年・コンクリート管・堆積レベル小

※国総研の管渠劣化データベース(ホームページで公表中)を活用し条件を設定



#### <比較対象技術の模式図>

- 管口カメラと展開広角カメラの組み合わせ

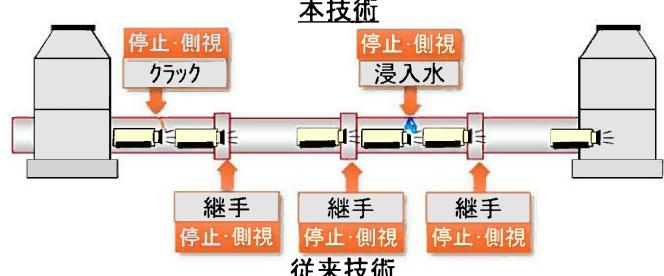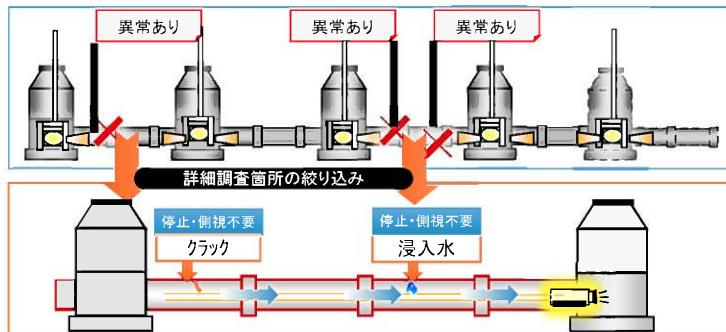

### 試算結果

\*コンクリート管における導入効果が最大のケース

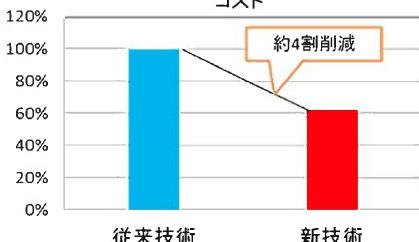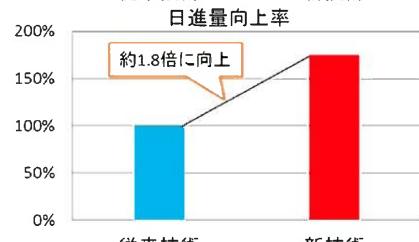


## 高度な画像認識技術による管渠マネジメントシステム


### 技術の概要

地方公共団体が抱える膨大な下水道管の全路線を、限られた予算かつ定められた頻度(10年間隔)で詳細に調査することは困難である。このため、簡易的な調査で大きな異常を発見することで詳細な調査を実施する箇所を絞り込むスクリーニングが有効である。

本技術は、異常箇所を自動的に検出する画像認識技術の利用による異常診断の省力化を図るとともに、内蔵電源に伴うケーブルの軽量化を実現し、日進量の向上や調査コストの削減が可能となる。

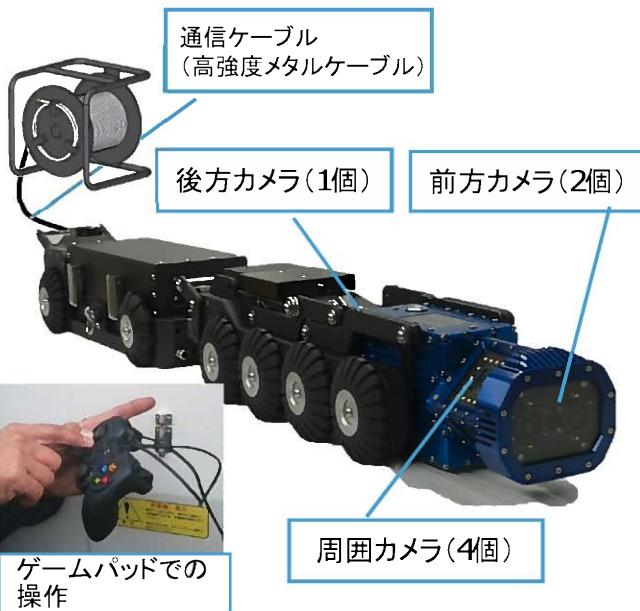

画像認識型カメラ(スクリーニング調査)

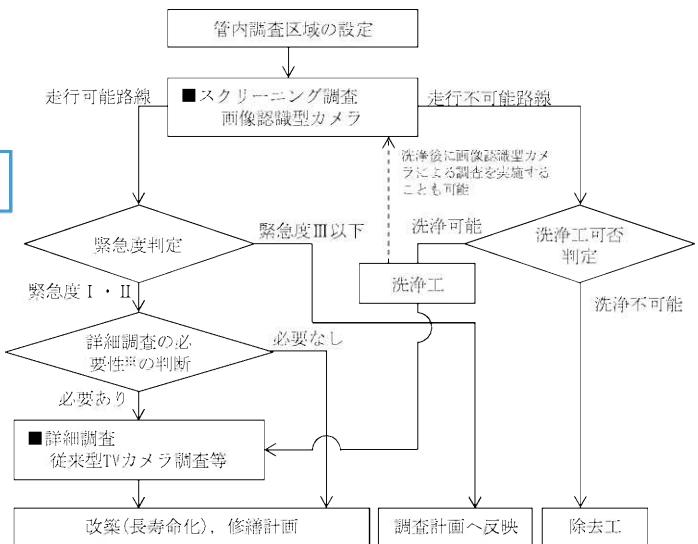

本技術を活用した管渠マネジメント運用フロー(例)



### 導入効果(試算例)

#### <試算条件(モデルフィールド)>

- 昭和29年以前に布設したコンクリート管、堆積レベル小
- ※国総研の管渠劣化データベース(ホームページで公表中)を活用し条件を設定  
※コンクリート管を対象として実証

#### <比較対象技術の模式図>

- 画像認識型カメラによるスクリーニング調査のみ実施  
(緊急度判定が可能なため詳細調査を省略)

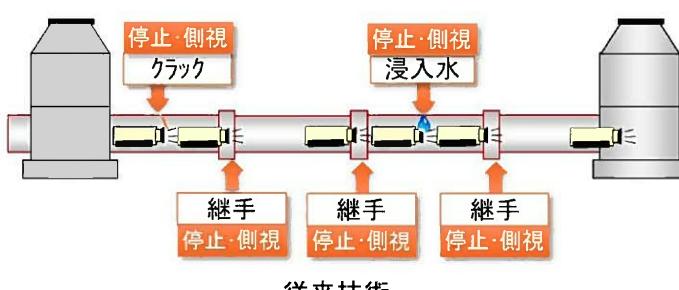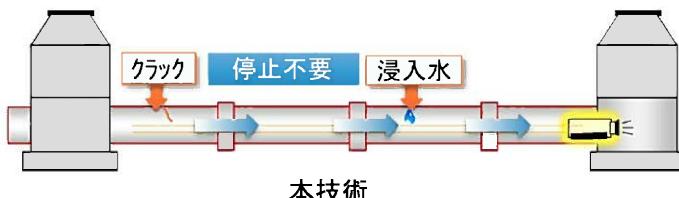

### 試算結果

※コンクリート管における導入効果が最大のケース

